

# Інструкція по застосуванню

Підготовка поверхні:

Ретельно очистіть поверхню від пилу та бруду. Переконайтеся, що не заважає нанесення праймера.

Нанесення:

Використовуючи щітку, нанесіть PENEBAR PRIMER смугою не менше 50 мм завширшки вздовж усієї лінії монтажу PENEBAR SW. Дайте PENEBAR PRIMER висохнути протягом 10-15 хвилин при температурі 25 ° C або довше, якщо температура нижче. Поки PENEBAR PRIMER ще липкий, змонтуйте PENEBAR SW міцно притискаючи для забезпечення гарної адгезії з бетонною поверхнею. Для вертикального або кругового монтажу тримайте притиснутим щонайменше 10 секунд. PENEBAR SW має бути змонтований доки PENEBAR PRIMER досі липкий протягом 3 годин після нанесення. В іншому випадку нанесення PENEBAR PRIMER слід повторити.